

BENCHMARKTM MC

SCIE À TRONÇONNER À MEULE ABRASIVE 14 po 1347-100



Garantie limitée de 5 ans



**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.
CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
GARDER LOIN DES ENFANTS.**



**PORTEZ DES LUNETTES DE DE PROTECTION APPROUVÉES
CSA**



PORTER UNE PROTECTION POUR LES OREILLES



PORTEZ UN MASQUE

SCIE À TRONÇONNER À MEULE ABRASIVE 14 po	
Alimentation électrique	120V~ 60 Hz, 15 A
Vitesse sans charge	4,000 tr/min
Diamètre de meule à tronçonner	14 po(355 mm)
Arbre	1 po (25 mm)
Profondeur de coupe maximale	Tuyau rond 5 po (127 mm)
Profondeur de coupe maximale	Carré 4.72 po (120 mm)
Longueur du cordon d'alimentation	10 pieds (3 m)
Meule à tronçonner de remplacement	1249-618
Poids	34 livres (15.4kg)

BESOIN D'ASSISTANCE?

Appelez-nous sur notre ligne d'assistance clientèle gratuite :
1-866-349-8665 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, heure normale de l'Est)


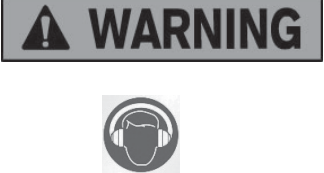

- Questions techniques
- Pièces de remplacement
- Pièces manquantes dans l'emballage

TABLE DES MATIÈRES

Spécifications du produit	1
Table des matières	2
Avertissements généraux de sécurité	3-5
Règles de sécurité spécifiques	6-7
Symboles.....	8
Sécurité de la Rallonge	9
Connaissez votre scie à tronçonner à meule abrasive	10
Assemblage et utilisation	11-16
Entretien	17
Vue éclatée	18
Liste de Pièces	19-20
Garantie	21

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser cet outil ou l'un de ses accessoires, lisez ce manuel et suivez toutes les règles de sécurité et les instructions d'utilisation. Les précautions, mesures de protection et instructions importantes figurant dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les situations possibles. Il faut comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés dans le produit.

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	<p>PORTEZ TOUJOURS UNE PROTECTION OCULAIRE CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ CSA Z94.3 ou ANSI Z87.1</p> <p>LES DÉBRIS VOLANTS peuvent causer des lésions oculaires permanentes. Les lunettes de prescription NE REMPLACENT PAS une protection oculaire adéquate.</p> <p>Des lunettes non conformes peuvent causer des blessures graves si elles sont brisées lors de l'utilisation d'un outil électrique.</p>
	<p>Utilisez une protection auditive, en particulier pendant les longues périodes d'utilisation de l'outil, ou si l'opération est bruyante.</p>
	<p>PORTEZ UN MASQUE ANTI-POUSSIÈRE CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ LORS DE L'UTILISATION D'UN OUTIL ÉLECTRIQUE DANS UN ENVIRONNEMENT POUSSIÉREUX.</p> <p>La poussière créée par le ponçage mécanique, le sciage, le meulage, le forage et d'autres activités de construction peut contenir des produits chimiques connus pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres anomalies génétiques.</p> <p>Ces produits chimiques comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plomb des peintures à base de plomb • Silice cristalline provenant de briques, de ciment et d'autres produits de maçonnerie • Arsenic et chrome provenant du bois traité chimiquement, le niveau de risque d'exposition à ces produits chimiques varie selon la fréquence d'exécution de ce type de travail. <p>Afin de réduire l'exposition à ces produits chimiques, travaillez dans une zone bien ventilée et utilisez un équipement de sécurité approuvé, tel qu'un masque anti-poussière spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.</p>

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones encombrées et les bancs invitent aux accidents
- Évitez les environnements dangereux. N'utilisez pas votre outil électrique sous la pluie, dans des endroits humides ou mouillés ou en présence d'atmosphères explosives (vapeurs gazeuses, poussières ou matières inflammables). Retirez les matériaux ou les débris susceptibles d'être enflammés par des étincelles.
- Tenez les passants éloignés. Les enfants et les passants doivent être tenus à une distance de sécurité de la zone de travail pour éviter de distraire l'opérateur et d'entrer en contact avec l'outil ou la rallonge.
- Protégez les autres personnes présentes dans la zone de travail contre les débris tels que les copeaux et les étincelles. Prévoyez des barrières ou des écrans au besoin.
- Rendre l'atelier à l'épreuve des enfants avec des cadenas, des interrupteurs principaux ou en retirant les clés de démarrage

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Les outils mis à la terre doivent être branchés dans une prise correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances. Ne retirez jamais la broche de mise à la terre et ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateurs. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain que la prise est correctement mise à la terre. En cas de dysfonctionnement électrique ou de panne de l'outil, la mise à la terre fournit un chemin à faible résistance pour éloigner l'électricité de l'utilisateur.
- Les outils à double isolation sont équipés d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche s'adapte dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si cela ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise polarisée. Ne modifiez en aucun cas la fiche. La double isolation élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils mis à la terre et d'un système d'alimentation mis à la terre.
- Protégez-vous contre les chocs électriques. Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Lorsque vous effectuez des coupes aveugles ou en plongée, vérifiez toujours la zone de travail pour des fils ou des tuyaux cachés. Tenez votre outil par des surfaces de préhension non métalliques isolées. Utilisez un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) pour réduire les risques d'électrocution.
- Ne pas exposer à la pluie ni utiliser dans des endroits humides.
- N'abusez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter les outils ou débranchez la fiche d'une prise de courant. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles. Remplacez immédiatement les cordons endommagés. Les cordons endommagés augmentent le risque de choc électrique

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Connaissez votre outil électrique. Lisez attentivement ce manuel pour connaître les applications et les limites de votre outil électrique ainsi que les dangers potentiels associés à ce type d'outil.
- Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Portez un couvre-cheveux protecteur pour contenir les cheveux longs. Ceux-ci peuvent être pris dans les pièces mobiles. Lorsque vous travaillez à l'extérieur, portez des gants en caoutchouc et des chaussures antidérapantes isolées. Gardez les mains et les gants éloignés des pièces mobiles.
- Réduire le risque de démarrage intempestif. Assurez-vous que votre outil est éteint avant de le brancher. N'utilisez pas un outil si l'interrupteur d'alimentation ne met pas l'outil sous et hors tension. Ne transportez pas un outil branché avec votre doigt sur l'interrupteur.
- Retirez toutes les clés de réglage et clés. Prenez l'habitude de vérifier que les clés de réglage, les clés, etc. sont retirées de l'outil avant de le mettre en marche.
- N'allez pas trop loin. Gardez le contrôle. Gardez une bonne assise et un bon équilibre à tout moment. Maintenez une prise ferme. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez l'outil sur des échelles, des toits, des échafaudages, etc.
- Utilisez l'équipement de sécurité. Toute personne présente dans la zone de travail doit porter des lunettes de sécurité ou des lunettes avec protections latérales conformes aux normes de sécurité en vigueur. Les lunettes de tous les jours n'ont que des verres résistants aux chocs. Ce ne sont pas des lunettes de sécurité. Portez une protection auditive lors d'une utilisation prolongée et un masque anti-poussière pour les opérations poussiéreuses. Les casques, les écrans faciaux, les chaussures de sécurité, etc. doivent être utilisés lorsque cela est spécifié ou nécessaire. Gardez un extincteur à proximité.

- **Maintenez les protections en place et en bon état de fonctionnement.**
- **Ne montez jamais sur l'outil.** Des blessures graves peuvent survenir si l'outil est renversé ou si l'outil de coupe est accidentellement touché.
- **Gardez les mains éloignées de tous les tranchants et des pièces mobiles**





UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL ÉLECTRIQUE

- **Travail sécurisé.** Utilisez une pince, un étau ou tout autre moyen pratique pour maintenir votre travail en toute sécurité, libérant ainsi les deux mains pour contrôler l'outil.
- **Ne forcez pas l'outil.** Votre outil fonctionnera mieux à la vitesse pour laquelle il a été conçu. Une force excessive ne fait que fatiguer l'opérateur, augmenter l'usure et réduire le contrôle.
- **Utilisez le bon outil.** N'utilisez pas un outil ou un accessoire pour effectuer un travail pour lequel il n'est pas recommandé. Par exemple, n'utilisez pas de scie circulaire pour couper des branches d'arbres ou des bûches. Ne modifiez pas un outil.
- **Débranchez l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de changer d'accessoire ou d'effectuer l'entretien recommandé.**
- **Rangez les outils inutilisés.** Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez votre outil dans un endroit sec et sécurisé. Tenir hors de portée des enfants.
- **Ne laissez jamais l'outil fonctionner sans surveillance.** Coupez l'alimentation. Ne laissez pas l'outil jusqu'à ce qu'il soit complètement arrêté
- **Vérifiez les pièces endommagées.** Inspectez les protections et les autres pièces avant utilisation. Vérifiez le désalignement, le grippage des pièces mobiles, le montage incorrect, les pièces cassées et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement. Si un bruit ou des vibrations anormaux se produisent, éteignez immédiatement l'outil et corrigez le problème avant toute utilisation ultérieure. Ne pas utiliser un outil endommagé. Étiquetez les outils endommagés « NE PAS UTILISER » jusqu'à ce qu'ils soient réparés. Un protecteur ou une autre pièce endommagée doit être correctement réparé ou remplacé par un technicien qualifié. Pour toutes les réparations, exigez uniquement des pièces de rechange identiques.
- **Utilisez les accessoires appropriés.** Consultez ce manuel pour les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut être dangereuse. Assurez-vous que les accessoires sont correctement installés et entretenus. Ne désactivez pas une protection ou un autre dispositif de sécurité lors de l'installation d'un accessoire ou d'une pièce jointe.
- **Entretenez soigneusement les outils.** Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse. Gardez les bords tranchants nets et nets. Suivez les instructions de lubrification et de changement des accessoires. Inspectez périodiquement les cordons d'outils et les rallonges pour détecter tout dommage. Faites réparer ou remplacer les pièces endommagées par un technicien qualifié.
- **Maintenir les étiquettes et les plaques signalétiques.** Ceux-ci véhiculent des informations importantes. S'il est illisible ou manquant, contactez le service client au 1-866-349-8665

SERVICE

Faites entretenir votre outil électrique par un réparateur qualifié qui n'utilise que des pièces de rechange d'origine. Cela garantira que la sécurité de l'outil électrique est maintenue. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peut créer un risque d'électrocution ou de blessure

RÈGLES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. Connaissez votre scie à tronçonner. Lire attentivement et comprendre ce manuel d'instructions. Découvrez les applications et les limites de l'outil, ainsi que les dangers potentiels spécifiques liés à cet outil. Le respect de cette règle réduira le risque d'électrocution, d'incendie ou de blessure grave.
 2. Portez toujours des lunettes de protection. Tout outil électrique peut projeter des objets étrangers dans vos yeux et causer des lésions oculaires permanentes. Portez TOUJOURS des lunettes de sécurité (pas des lunettes) conformes à la norme de sécurité ANSI Z87.1. Les lunettes de tous les jours n'ont que des verres résistants aux chocs. CE NE SONT PAS des lunettes de sécurité.
 3. Des lunettes non conformes à la norme ANSI Z87.1 peuvent causer des blessures graves en cas de bris.
 4. Portez toujours une protection auditive et un masque anti-poussière. Utiliser uniquement dans un espace bien ventilé. L'utilisation de dispositifs de sécurité personnels et le travail dans un environnement sûr réduisent le risque de blessure.
 -  **AVERTISSEMENT :** Débranchez toujours l'outil de la source d'alimentation avant de changer la meule abrasive ou lors du nettoyage de l'outil.
 -  **AVERTISSEMENT:** Ne placez jamais vos mains ou vos doigts près de la meule abrasive lorsque l'outil est en marche. Des blessures graves en résulteront.
 -  **AVERTISSEMENT:** N'installez jamais de lame de scie sur cet outil. Il est conçu UNIQUEMENT pour être utilisé avec des meules abrasives.
 -  **AVERTISSEMENT:** Ne mettez jamais la scie à tronçonner en marche avec la meule abrasive en contact avec la surface de travail.
 5. Utilisez cette scie à tronçonner uniquement pour couper de l'acier. La coupe de matériaux céramiques créera une poussière excessive et endommagera le moteur.
 6. Utilisez uniquement des meules abrasives conformes à la norme ANSI 87.1 et conçues pour une vitesse supérieure à 4 000 tr/min.
 7. Utilisez toujours un masque anti-poussière ainsi que des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la scie à tronçonner.
 8. Utilisez toujours une protection auditive lors de l'utilisation de la scie à tronçonner.
 9. NE PAS couper de matériau trop petit pour être solidement maintenu dans l'étau.
 10. Gardez toujours vos mains hors de la trajectoire de la meule abrasive. Évitez les positions inconfortables de la main où un glissement soudain pourrait amener votre main à se déplacer dans la trajectoire de la meule abrasive. Gardez les mains éloignées des roues. Ne mettez pas les mains sous le travail ou autour ou au-dessus de la roue pendant que la roue tourne. N'essayez pas d'enlever le matériau coupé lorsque la roue est en mouvement.
 11. Fixez la pièce. Utilisez le système de serrage fourni avec la scie à tronçonner. C'est plus sûr que d'utiliser votre main.
 12. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets étrangers dans le chemin de la pièce à couper.
 13. La meule abrasive doit être solidement fixée comme décrit dans ce manuel du propriétaire avant de brancher l'outil à la source d'alimentation. Le non-respect de cette consigne augmentera le risque de blessures graves si la meule abrasive se brise ou se desserre.
 14. Assurez-vous que la protection est installée et en bon état de fonctionnement avant d'utiliser la scie à tronçonner.
 15. Les meules abrasives doivent être stockées dans un endroit sec pour éviter toute détérioration.
 16. Avant de fixer la meule abrasive, inspectez-la pour déceler les défauts visibles. S'il est fissuré, ébréché ou déformé, NE PAS l'installer.
- IMPORTANT-** Assurez-vous que la meule abrasive n'a pas expiré. La date d'expiration est située sur la bague d'alésage de la roue. Ne pas utiliser une meule abrasive périmée. Remplacer par une nouvelle roue.
17. NE PAS trop serrer l'écrou de serrage sur la meule abrasive. Un serrage excessif peut provoquer la fissuration de la roue et éventuellement son éclatement pendant le fonctionnement.
 18. N'UTILISEZ PAS la scie à tronçonner si les flasques de roue ou les vis d'assemblage sont manquantes ou mal installées.
 19. La poussière et les matériaux abrasifs ne doivent pas s'accumuler dans l'atelier. Des étincelles de métal chaud pourraient déclencher un incendie.
 20. NE retirez PAS le papier souple au centre de la meule abrasive.

21. NE PAS modifier ou agrandir le trou central de la meule abrasive car cela pourrait entraîner la rupture de la meule.
22. ÉVITEZ TOUT DÉMARRAGE ACCIDENTEL. Assurez-vous que l'interrupteur est éteint lorsque vous branchez un outil.
23. UTILISEZ LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS. Consultez le manuel de l'opérateur pour les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut entraîner des blessures.
24. VÉRIFIEZ LES PIÈCES ENDOMMAGÉES. Avant de continuer à utiliser l'outil, un protecteur ou une autre pièce endommagée doit être soigneusement vérifié pour déterminer s'il fonctionnera correctement et remplira sa fonction prévue.
25. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, la liaison des pièces mobiles, la rupture des pièces, le montage et toute autre condition pouvant affecter son fonctionnement. Une protection ou une autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un centre de service agréé pour éviter tout risque de blessure.
26. UTILISEZ LA BONNE DIRECTION D'ALIMENTATION. Amenez le travail dans une meule ou un couteau uniquement dans le sens de rotation de la lame ou de la meule.
27. UTILISEZ TOUJOURS UNE RALLONGE EXTÉRIEURE MARQUÉE « W-A » OU « W ». Ces cordons sont conçus pour une utilisation en extérieur et réduisent le risque de choc électrique.
28. GARDEZ TOUJOURS LA COUVERCLE DE PROTECTION EN PLACE et en bon état de fonctionnement.
29. LA ROUE S'ARRÊTE APRÈS AVOIR ÉTÉ ÉTEINTE.
30. NE JAMAIS UTILISER DANS UNE ATMOSPHERE EXPLOSIVE. Des étincelles normales du moteur pourraient enflammer les vapeurs.
31. INSPECTEZ PÉRIODIQUEMENT LES CORDONS DES OUTILS. S'il est endommagé, faites-le réparer par un technicien de service qualifié dans un centre de service autorisé.
32. Gardez constamment à l'esprit l'emplacement du cordon et éloignez-le de la roue en rotation.
33. INSPECTEZ PÉRIODIQUEMENT LES CORDONS DE RALLONGE et remplacez-les s'ils sont endommagés.
34. METTRE À LA TERRE TOUS LES OUTILS. Si l'outil est équipé d'une fiche à trois broches, il doit être branché dans une prise électrique à trois trous.
35. ALIMENTEZ L'OUTIL UNIQUEMENT AVEC UNE PRISE PROTÉGÉE GFCI (INTERRUPTEUR DE CIRCUIT DE DÉFAUT DE TERRE).
36. VÉRIFIER AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ou le personnel de service si les instructions de mise à la terre ne sont pas complètement comprises ou en cas de doute quant à la mise à la terre correcte de l'outil.
37. NE PAS MODIFIER la prise fournie. Si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer la prise appropriée par un électricien qualifié.
38. VÉRIFIER TOUTES LES CONFIGURATION. Assurez-vous que la meule à tronçonner est serrée et qu'elle n'entre pas en contact avec la scie ou la pièce avant de la brancher à l'alimentation électrique.
39. RESTEZ VIGILANT ET CONTRÔLEZ-VOUS. Faites attention à ce que vous faites et faites preuve de bon sens. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué. Ne vous précipitez pas.

⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez que des meules abrasives recommandées pour cette scie à tronçonner. Suivez les instructions qui accompagnent les meules abrasives. L'utilisation de meules inappropriées peut entraîner des blessures pour l'opérateur ou endommager la scie à tronçonner.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter un incendie ou une réaction toxique, n'utilisez jamais d'essence, de naphte, d'acétone, de diluant pour laque ou de solvants hautement volatils similaires pour nettoyer l'outil.

⚠ AVERTISSEMENT ÉLECTRIQUE : Ce produit est conçu pour fonctionner sur une source d'alimentation à courant alternatif (CA) monophasé de 120 volts, 60 Hz, correctement mise à la terre, fusionnée avec un fusible temporisé ou un disjoncteur. Il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la TENSION RÉELLE à la prise dans laquelle le produit sera branché et confirme que la prise est correctement fusionnée et mise à la terre.

N'UTILISEZ PAS CE PRODUIT si la tension de la source d'alimentation RÉELLE est inférieure à 105 volts CA ou supérieure à 132 volts CA. Contactez un électricien qualifié si ce problème existe. Des performances incorrectes et/ou des dommages au produit se produiront s'il est utilisé avec une puissance inadéquate ou excessive.

NE PAS abuser du cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter des outils ou débrancher la fiche d'une prise. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, des arêtes vives ou des pièces mobiles. Remplacez immédiatement les cordons endommagés. Les cordons endommagés augmentent le risque de choc électrique.

⚠ AVERTISSEMENT:

TOUTES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DOIVENT ÊTRE FAITES PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. LE NON-RESPECT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ! TOUS LES RÉGLAGES OU RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVEC LA MACHINE DÉBRANCHÉE DE LA SOURCE D'ALIMENTATION. LE NON-RESPECT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES !

SYMBOLES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT : Certains des symboles suivants peuvent apparaître sur votre outil. Étudiez ces symboles et apprenez leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles permettra un fonctionnement plus efficace et plus sûr de cet outil.

V	Volts	3~	Courant alternatif triphasé avec neutre
A	Ampères		
Hz	Hertz	— — —	Courant continu
W	Watts	n ₀	Vitesse sans charge
kW	Kilowatts	~	Courant alternatif ou continu
μF	Microfarads	□	Construction de classe II
L	Litres	⚠	Construction antiéclaboussures
kg	Kilogrammes	💧	Construction étanche
H	Heures	⊕	Mise à la terre de protection à la borne, outils de classe I
N/cm ²	Newtons par centimètre carré	.../min	Tours par minute
Pa	Pascals	∅	Diamètre
Min	Minutes	0	Arrêt
S	Secondes	➔	Flèche directionnelle
~ ou AC	Courant alternatif	⚠	Symbole d'avertissement
3~	Courant alternatif triphasé	👁	Portez vos lunettes de sécurité



Ce symbole indique que cet outil est répertorié avec les exigences américaines par ETL Testing Laboratories, Inc. est conforme à UL 62841-1, CSA C22.2#62841-1 UL 62841-3-10, CSA C22.2#62841-3-10

SÉCURITÉ DE LA RALLONGE

AVERTISSEMENT


Maintenez la rallonge éloignée de la zone de travail.

Positionnez le cordon de manière à ce qu'il ne se coince pas dans la pièce, les outils ou tout autre obstacle pendant que vous travaillez avec l'outil électrique.

1. Assurez-vous que toute rallonge utilisée avec cet outil est en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, assurez-vous d'en utiliser une d'un calibre suffisamment lourd pour transporter le courant que l'outil tirera. Un cordon sous-dimensionné entraînera une chute de tension de ligne entraînant une perte de puissance et une surchauffe.
2. Le tableau ci-dessous indique la taille correcte à utiliser en fonction de la longueur du cordon et de l'intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, utilisez le calibre supérieur suivant. Plus le numéro de calibre est petit, plus le cordon est lourd.
3. Assurez-vous que votre rallonge est correctement câblée et en bon état. Remplacez toujours une rallonge endommagée ou faites-la réparer par un électricien qualifié avant de l'utiliser. Protégez votre rallonge des objets pointus, de la chaleur excessive et des zones humides ou mouillées.
4. Utilisez un circuit électrique séparé pour vos outils électriques. Ce circuit ne doit pas être inférieur à un fil de calibre 14 et doit être protégé par un fusible temporisé de 15 A ou un disjoncteur. Avant de brancher l'outil électrique à la source d'alimentation, assurez-vous que l'interrupteur est en position ARRÊT et que la source d'alimentation est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique. Le fonctionnement à basse tension endommagera le moteur.

CALIBRE MINIMUM (AWG) RALLONGES (120V) UTILISER UNIQUEMENT					
Ampérage		Longueur totale			
Plus que	Pas plus de	25 pieds (7.5 m)	50 pieds (15 m)	100 pieds (30 m)	150 pieds (45 m)
	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Pas applicable	

CONNAISSEZ VOTRE SCIE À TRONÇONNER

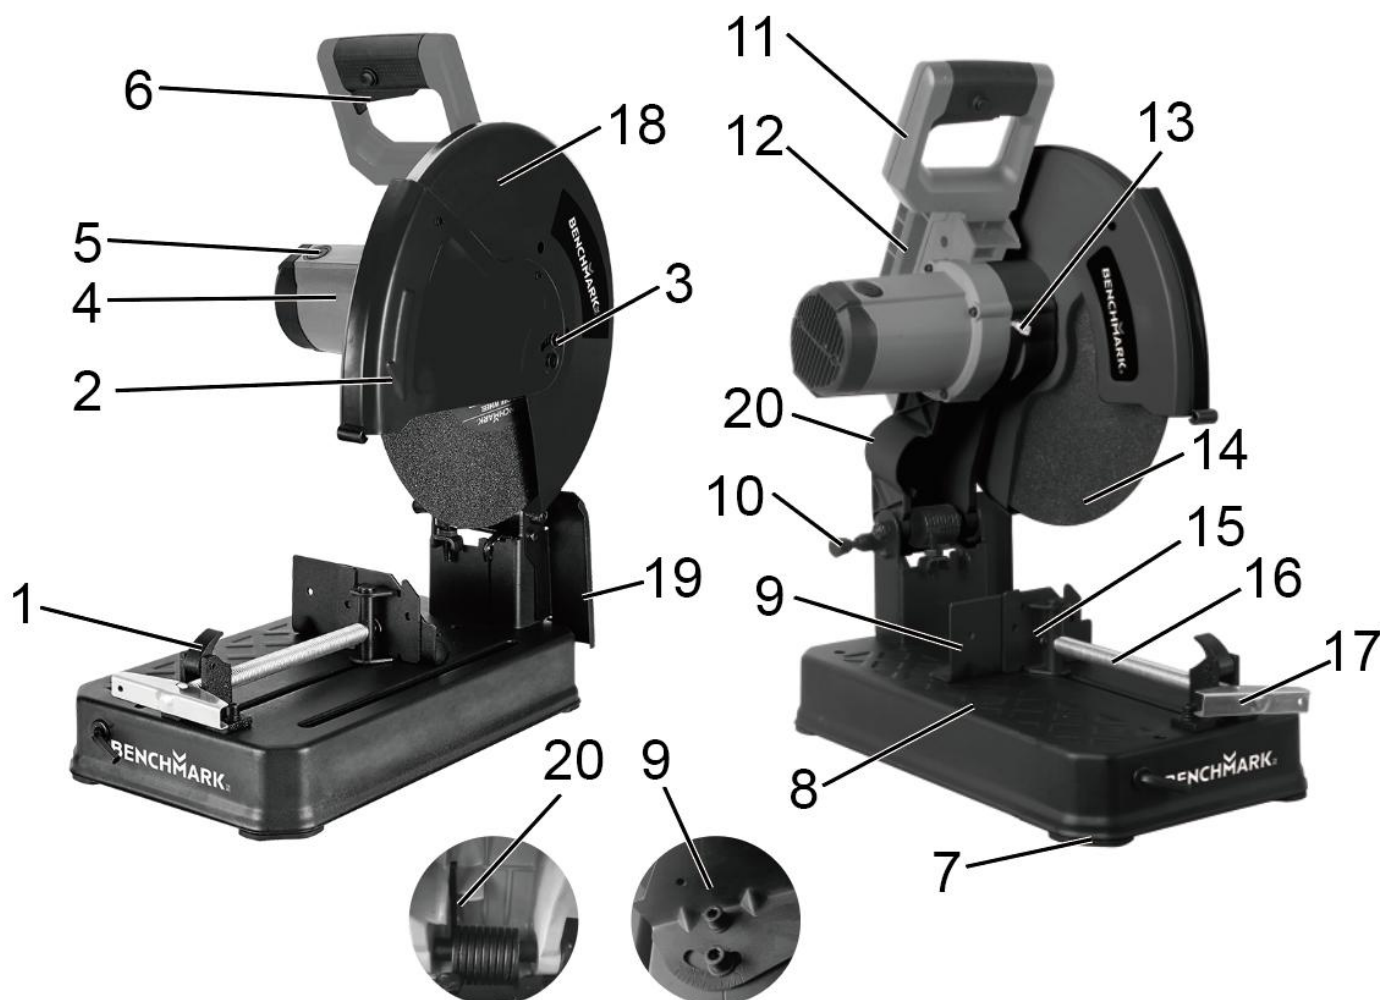

- | | |
|---|---|
| 1. Levier de déblocage rapide | 11. Poignée en « D » |
| 2. Protège-roue inférieur | 12. Poignée de transport |
| 3. Vis de blocage | 13. Bouton de verrouillage de la broche |
| 4. Moteur | 14. Meule abrasive |
| 5. Capuchon du balai de charbon | 15. Pince étau |
| 6. Interrupteur à gâchette MARCHE/ARRÊT | 16. Vis d'étau |
| 7. Pied en caoutchouc | 17. Poignée d'étau |
| 8. Base de scie à tronçonner | 18. Protège-meule |
| 9. Guide d'onglet | 19. Pare-étincelles |
| 10. Goupille de verrouillage du bras pivotant | 20. Butée de profondeur |

ASSEMBLAGE ET UTILISATION

RÉGLAGE DE LA BUTÉE DE PROFONDEUR

REMARQUE : La profondeur de coupe maximale est contrôlée en ajustant la butée de profondeur.

1. Soulevez le bras pivotant vers le haut aussi loin que possible. (Fig. 1)

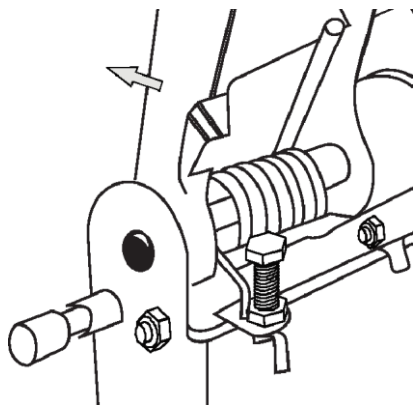


Fig 1

2. Desserrez le contre-écrou de butée de profondeur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Tournez la vis de butée de profondeur pour la monter ou la descendre. Ajustez jusqu'à ce que la meule abrasive pénètre dans la fente de la base pas plus de 3/16 po (5 mm) lorsque le bras pivotant est complètement abaissé et entre en contact avec le haut de la vis de butée de profondeur.
4. Lorsque la vis de butée de profondeur est correctement réglée, verrouillez-la en serrant le contre-écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.

CONTRÔLE DU GARDE-MEULE AUTOMATIQUE

Le garde meule automatique doit être vérifié pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.

⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez toujours votre scie à tronçonner de la source d'alimentation avant de vérifier la protection automatique.

1. Soulevez le garde meule vers le haut d'environ 3 po, puis relâchez-le. (Figure 2) Si le garde meule fonctionne correctement, il tombera librement dans sa position d'origine.

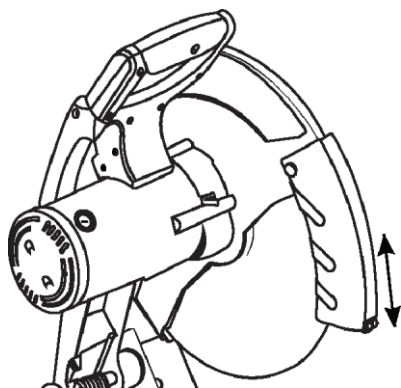


Fig 2

2. Abaissez l'assemblage du bras pivotant et de la meule abrasive jusqu'à ce que le bord inférieur du garde meule touche la base de la scie à tronçonner. Continuez à abaisser l'ensemble bras pivotant et meule abrasive. La protection doit monter librement lorsque la meule abrasive est abaissée.

REMARQUE : Le garde meule doit toujours monter et descendre librement lorsque le bras pivotant est abaissé et relevé comme indiqué aux points 1 et 2. Si ce n'est pas le cas, nettoyez toutes les découpes autour du mécanisme de protection de la meule. (Fig. 3)

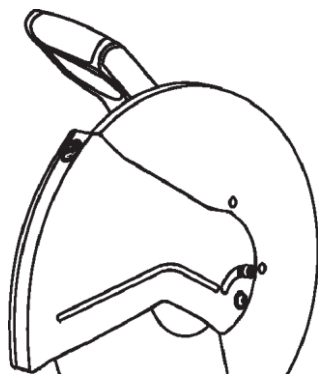


Fig 3

VÉRIFICATION DE LA VIS À CAPUCHON DE L'ARBRE

Il est important de vérifier la vis d'assemblage de l'arbre pour s'assurer que la meule abrasive est bien serrée.

⚠ AVERTISSEMENT Débranchez votre scie à tronçonner de la source d'alimentation avant de vérifier la vis d'assemblage de l'arbre.

1. Lift the swing arm fully upward as far as it will go.
2. Lift the wheel guard fully upward until it will stay in the upright position. (Fig 4)

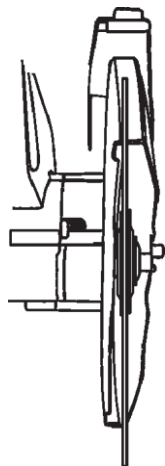


Fig 4

3. Appuyez et maintenez le verrouillage de la broche vers la droite tout en faisant tourner la meule abrasive à la main.
4. Lorsque le verrou de broche engage l'arbre, serrez la vis d'assemblage de l'arbre en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé hexagonale de 8 mm fournie.

REMARQUE : Utilisez uniquement la clé hexagonale fournie pour serrer la vis d'assemblage de l'arbre. NE PAS trop serrer la vis d'assemblage de l'arbre car vous pourriez casser le moyeu de la meule abrasive.

5. Lorsque la vis d'assemblage de l'arbre est complètement serrée, retirez la clé hexagonale, relâchez le verrou de la broche et abaissez le garde meule.

RÉGLAGE DE L'ANGLE DU GUIDE D'ONGLET

La jauge à onglet peut être réglée pour couper des angles de (90° à 45°) à droite OU (90° à 75°) à gauche.

1. Ouvrez la jauge en tournant la manivelle de réglage de la jauge de 5 ou 6 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Figure 5)

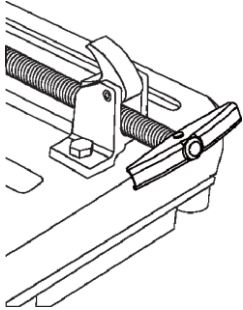


Fig 5

2. Desserrez les vis d'assemblage du guide d'onglet en les tournant dans le sens antihoraire à l'aide de la clé hexagonale de 8 mm fournie. (Figure 6)

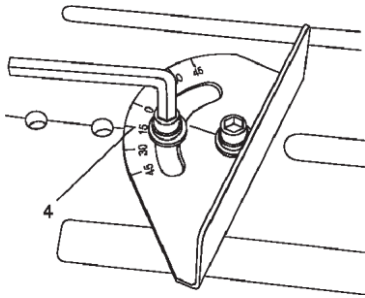


Fig 6

3. Faites pivoter la jauge à onglets vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'angle de coupe souhaité s'aligne avec le repère d'alignement.
4. Serrez les deux vis d'assemblage de la jauge à onglets pour verrouiller la jauge à onglets en place.

REMARQUE : Effectuez toujours une coupe d'essai sur une pièce de ferraille pour vérifier le réglage de l'angle d'onglet.

COUPE DE PIÈCES JUSQU'À 5 po DE LARGE

L'étau est configuré en usine pour couper des pièces jusqu'à 5 po de largeur. Il s'agit de la configuration préférée. S'il est nécessaire de couper des pièces entre 5 po et 7 po de largeur, la jauge à onglets devra être déplacée sur la base de la scie à tronçonner.

1. Retirez les vis d'assemblage du guide d'onglet avant et arrière à l'aide de la clé hexagonale de 8 mm fournie. (Figure 7)

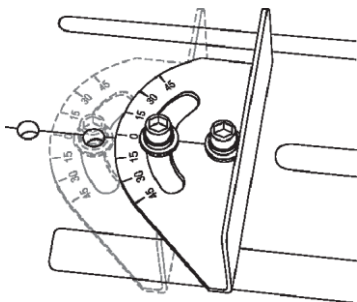


Fig 7

2. Reculez la jauge à onglets d'environ 1-1/2 po jusqu'à ce que le trou et la fente de la jauge à onglets s'alignent avec les deux trous suivants dans la base de la scie à tronçonner.

3. Réinstallez et serrez les vis d'assemblage de la jauge à onglets dans les deux nouveaux trous

REMARQUE : Pour couper des pièces entre 7" et 9" de largeur, placez la jauge à onglets dans les deux trous arrière de la base de la scie à tronçonner.

UTILISATION DU LEVIER DE DÉGAGEMENT RAPIDE DE L'ÉTAU

L'étau a une fonction de libération rapide qui permet d'effectuer des ajustements majeurs beaucoup plus rapidement.

1. Pour faire fonctionner le système de levier de dégagement rapide, tournez la manivelle de l'étau de 2 ou 3 tours dans le sens antihoraire pour desserrer les mâchoires de l'étau. (Fig. 8)

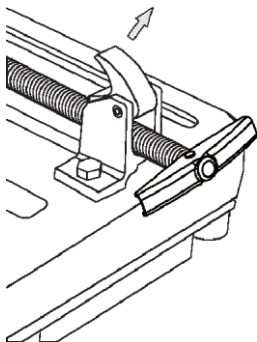


Fig 8

2. Soulevez vers le haut à l'avant du levier de dégagement rapide pour libérer la vis de l'étau.
3. Tout en maintenant le levier de dégagement rapide vers le haut en position relâchée, tirez la manivelle de l'étau vers vous pour ouvrir rapidement l'étau.
4. Pour fermer rapidement l'étau, relâchez le levier de dégagement rapide et poussez la manivelle loin de vous.
5. Utilisez la manivelle pour serrer complètement l'étau sur la pièce.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous toujours que la pièce est à plat contre la base de la scie à tronçonner et solidement maintenue dans l'étau avant d'allumer la scie.

INTERRUPTEUR MARCHÉ / ARRÊT

1. Pour allumer la scie, appuyez sur l'interrupteur à gâchette MARCHÉ/ARRÊT jusqu'à ce que la scie à tronçonner démarre. Pendant le fonctionnement, vous devez continuer à appuyer sur la gâchette. (Fig 9)

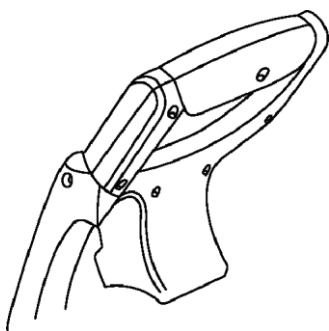


Fig 9

2. Pour éteindre l'outil, relâchez l'interrupteur à gâchette MARCHÉ/ARRÊT.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous toujours que la meule abrasive ne touche PAS la pièce à usiner lorsque l'interrupteur est activé. Laissez le moteur tourner à plein régime avant de commencer à couper.

REPLACEMENT DE LA MEULE À TRONÇONNER

La meule à tronçonner doit être remplacée lorsqu'elle est endommagée de quelque manière que ce soit ou qu'elle est usée jusqu'à un diamètre inférieur à 10 po.

⚠ AVERTISSEMENT : Débranchez votre scie de la source d'alimentation avant d'essayer de changer la meule à tronçonner.

1. Soulevez complètement le bras pivotant vers le haut.
2. Soulevez le garde meule complètement vers le haut jusqu'à ce qu'il expose la vis d'assemblage de l'arbre. (Figure 10)

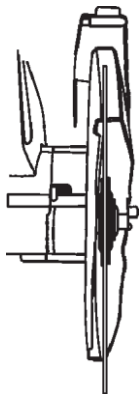


Fig 10

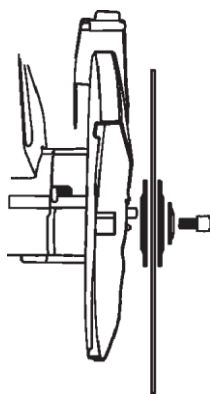


Fig 11

3. Appuyez et maintenez le verrou de broche vers la droite tout en faisant tourner la meule à la main.
4. Lorsque le verrou de l'arbre s'engage dans l'arbre, desserrez la vis d'assemblage de l'arbre en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé hexagonale de 8 mm fournie.
5. Retirez la vis d'assemblage de l'arbre, la petite rondelle extérieure, la grande rondelle extérieure, la meule abrasive et la grande rondelle intérieure de l'arbre. (Fig 11)
6. Utilisez une brosse ou un chiffon propre et sec pour enlever soigneusement toutes les chutes de l'arbre et du carter du moteur.
7. Réinstallez les rondelles, la nouvelle meule et la vis d'assemblage de l'arbre dans le même ordre dans lequel ils ont été retirés

REMARQUE : Assurez-vous que les grandes surfaces extérieures des grandes et petites rondelles font face à la meule. Assurez-vous que les méplats des trous de la rondelle glissent sur les méplats correspondants de l'arbre.

8. Engagez le verrou de broche et serrez la vis d'assemblage de l'arbre à l'aide de la clé hexagonale de 8 mm fournie.
9. Tournez soigneusement la meule à tronçonner à la main pour vous assurer qu'elle est bien serrée, qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle ne vacille pas.

⚠ AVERTISSEMENT : Réinitialisez la butée de profondeur comme illustré à la Fig. 1. La nouvelle meule sera plus grande et endommagera la surface de travail si la butée de profondeur n'est pas réajustée.

10. Avec la butée de profondeur correctement réglée et le protège-meule en position abaissée, mettez l'interrupteur en MARCHE.

REMARQUE : Si la meule vacille ou vibre, éteignez immédiatement l'outil. Revérifier pour s'assurer que la meule est installée correctement et que la meule n'est pas endommagée.

BLOPAGE DU BRAS PIVOTANT POUR LE TRANSPORT

Pour transporter la scie à tronçonner en toute sécurité, il est important de verrouiller le bras pivotant et de transporter l'outil avec la poignée de transport appropriée.

1. Abaissez le bras pivotant aussi loin que possible. (Fig 12)

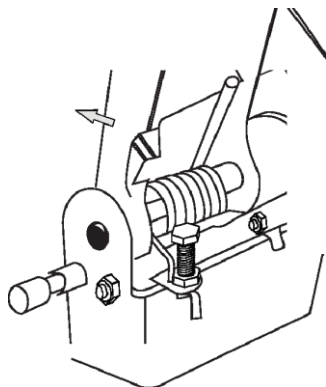


Fig 12

2. Poussez vers l'intérieur sur la goupille de verrouillage du bras pivotant jusqu'à ce qu'elle s'engage dans le trou du bras pivotant.
3. Relâchez le bras pivotant. Il sera verrouillé en position BAS si la goupille de verrouillage du bras pivotant est correctement engagée.
4. Soulevez la scie à tronçonner à l'aide de la poignée de transport.

CONSEILS POUR COUPER LE MÉTAL

1. Soulevez le bras oscillant complètement vers le haut aussi loin que possible.
2. Ajustez le guide d'onglet au besoin.
3. Verrouillez fermement la pièce métallique à couper dans l'étau.
4. Assurez-vous de porter vos lunettes de sécurité, votre masque anti-poussière et votre protection auditive.
5. Abaissez la meule jusqu'à ce qu'elle soit à environ 1 po au-dessus de la pièce.

REMARQUE : La meule abrasive NE DOIT PAS toucher la pièce lorsque l'interrupteur du moteur est en position MARCHE.

6. Tout en tenant fermement la poignée de la scie à tronçonner dans votre main droite, mettez l'interrupteur du moteur en MARCHE.
7. Attendez que le moteur atteigne sa pleine vitesse. Abaissez avec précaution la meule jusqu'à ce qu'elle touche la pièce.

REMARQUE : De nombreuses étincelles seront générées dès que la meule touche la pièce à usiner.

8. N'appliquez qu'une légère pression sur la poignée de la scie à tronçonner lorsqu'elle commence à couper la pièce.
NE PAS appliquer trop de pression sur la poignée car cela ralentirait le moteur. Cela ralentira l'action de coupe et endommagera le moteur.
9. Lorsque la meule à tronçonner a complètement coupé la pièce, relâchez immédiatement la gâchette pour éteindre l'outil. Attendez que le moteur s'arrête complètement avant de soulever la meule de la pièce à usiner.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne touchez jamais la pièce immédiatement après la fin d'une coupe. Le métal dans la zone de coupe sera brûlant et causera de graves brûlures à votre peau.

ENTRETIEN

DÉGLACER LA MEULE

Après avoir effectué plusieurs coupes, la vitesse de coupe de la meule peut être réduite en raison du glaçage sur le bord extérieur de la meule abrasive de la scie à tronçonner. Ce glaçage est causé par une accumulation de métal fondu sur la surface de coupe de la meule qui empêche la surface abrasive d'entrer en contact avec le métal à couper.

Si l'action de coupe ralentit, déglacez comme suit:

1. Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF et laissez la meule abrasive refroidir pendant au moins 1 à 2 minutes.
2. Retirez la pièce de l'étau et remplacez-la par une pièce de rebut.
3. Lorsque la pièce de rebut est fermement fixée dans l'étau, mettez l'interrupteur sur MARCHE.
4. Lorsque le moteur de la scie à tronçonner atteint sa pleine vitesse, abaissez LENTEMENT la meule sur la pièce, en lui permettant seulement d'établir un LÉGER CONTACT avec la pièce. Répétez cette action 4 à 5 fois.

REMARQUE : Le léger contact avec la pièce supprimera le glaçage froid et la meule abrasive recommencera à couper plus agressivement.

REPLACEMENT DES BALAIS EN CARBONE DU MOTEUR

Les balais de moteur en carbone s'useront et devront être remplacés. Les intervalles de temps entre les remplacements varient en fonction du type de matériaux coupés et des heures d'utilisation. Il est recommandé de vérifier les balais toutes les 10 heures d'utilisation. Lorsque la longueur du balai de charbon atteint ¼ po (6,35 mm), les balais doivent être remplacés.

1. Utilisez un tournevis plat de 3/16 po (4 mm) et retirez un capuchon de balai. Tournez le capuchon de balai dans le sens antihoraire pour le retirer du boîtier du moteur.
2. Tirez l'ensemble ressort et balai du porte-balai dans le carter du moteur.
3. Insérez le nouvel ensemble ressort et balai dans le carter du moteur.
4. Comprimez le ressort dans le porte-balai et revissez le capuchon du balai dans le carter du moteur.
5. Répétez les étapes 1 à 4 et remplacez le deuxième balai de charbon situé sur le côté opposé du boîtier du moteur.

REMARQUE : Pour commander des balais de rechange, veuillez appeler notre service client sans frais au 1 866 349-8665.

⚠ AVERTISSEMENT: Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou endommager le produit.

N'UTILISEZ PAS de solvants pour nettoyer les pièces en plastique. Les plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagés par leur utilisation. Utilisez un chiffon propre pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

⚠ AVERTISSEMENT : NE laissez PAS les liquides de frein, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec les pièces en plastique. Ils contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique.

Gardez les bouches d'aération dégagées de toute poussière accumulée pour éviter la surchauffe du moteur. Enlevez régulièrement la poussière et les débris accumulés à l'aide d'une brosse douce et sèche.

⚠ AVERTISSEMENT : Utilisez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez un jet d'air pour souffler la poussière hors de la scie à tronçonner.

NE PAS abuser des outils électriques. Des pratiques abusives peuvent endommager l'outil et la pièce.


⚠ AVERTISSEMENT : N'essayez PAS de modifier des outils ou de créer des accessoires. Toute altération ou modification de ce type constitue une mauvaise utilisation et peut entraîner une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves. Cela annulera également la garantie.

REMARQUE : Il a été constaté que les outils électriques sont soumis à une usure accélérée et à une défaillance prématurée possible lorsqu'ils sont utilisés sur des bateaux en fibre de verre et des voitures de sport, des panneaux muraux, des composés de rebouchage ou du plâtre. Les copeaux et les meules de ces matériaux sont très abrasifs pour les pièces d'outils électriques telles que les roulements, les balais, les collecteurs, etc. Par conséquent, il n'est pas recommandé d'utiliser cet outil pour des travaux prolongés sur des matériaux en fibre de verre, des panneaux muraux, des composés de rebouchage ou du plâtre. Lors de toute utilisation sur ces matériaux, il est extrêmement important que l'outil soit nettoyé fréquemment en le soufflant avec un jet d'air.

LUBRIFICATION

Tous les roulements de cet outil sont lubrifiés avec une quantité suffisante de lubrifiant de haute qualité pour la durée de vie de l'appareil dans des conditions normales. Par conséquent, aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

VUE ÉCLATÉE

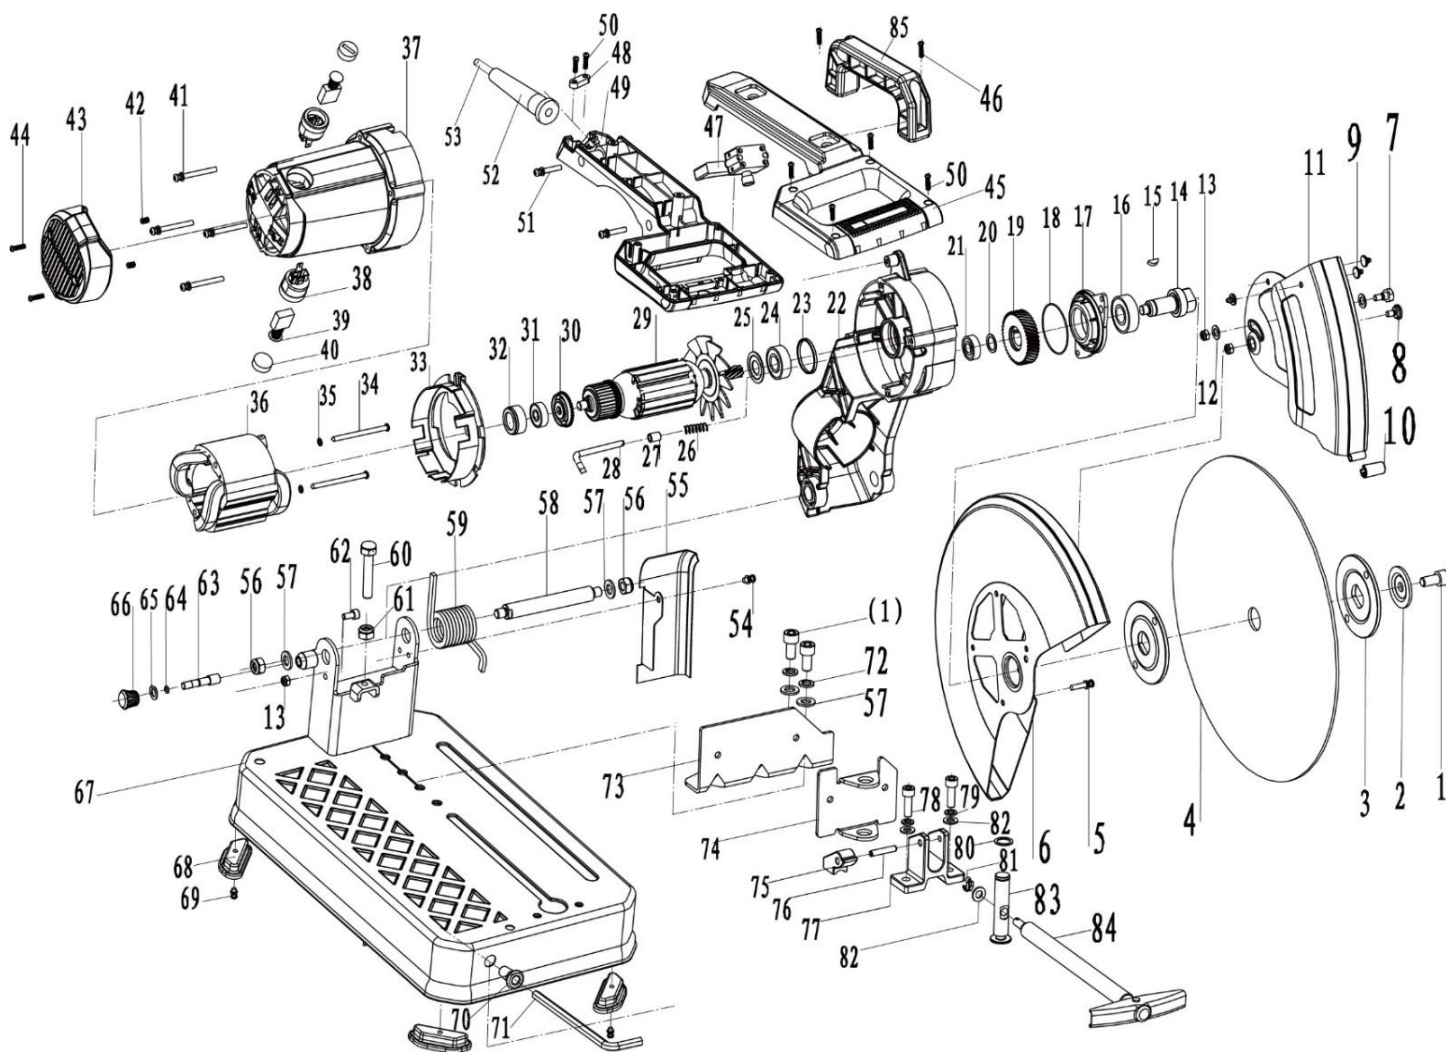

LISTE DES PIÈCES

AVERTISSEMENT! Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger pour la sécurité ou endommager l'outil. Toute tentative de réparation ou de remplacement de pièces électriques sur cette scie peut créer un danger pour la sécurité à moins que les réparations ne soient effectuées par un technicien qualifié. Pour plus d'informations, appelez la ligne d'assistance sans frais au 1-866-349-8665.

Article#	Pièce #	Nom de la pièce	Qté
1	1347-100-001	Vis à tête cylindrique M10X20	3
2	1347-100-002	Petite bride Φ 45	1
3	1347-100-003	Plaque de presse Φ 90	2
4	1347-100-004	Meule à tronçonner abrasive	1
5	1347-100-005	Vis cruciformes à tête cylindrique bombée M5X25	4
6	1347-100-006	Garde fixe	1
7	1347-100-007	Vis hexagonale avec pas M6	1
8	1347-100-008	Vis cruciformes avec pas M6	1
9	1347-100-009	Pilier anti-vibration	3
10	1347-100-010	Pilier protecteur de garde mobile	1
11	1347-100-011	Garde mobile	1
12	1347-100-012	Encarts papier 8	2
13	1347-100-013	Vis de blocage hexagonale M6	3
14	1347-100-014	Fuseau	1
15	1347-100-015	Clavette disque 4X13	1
16	1347-100-016	Roulement WT006203RS	1
17	1347-100-017	Couverture avant	1
18	1347-100-018	Joint torique rp52.8X1.2	1
19	1347-100-019	Grand engrenage	1
20	1347-100-020	Circlip 16	1
21	1347-100-021	Roulement WT006000Z	1
22	1347-100-022	Boîte de vitesses	1
23	1347-100-023	Bague rectangle <p35X1.5	1
24	1347-100-024	Roulement 6202DU	1
25	1347-100-025	Rondelle anti-poussière	1
26	1347-100-026	Ressort	1
27	1347-100-027	Manchon de positionnement de levier de frein	1
28	1347-100-028	Frein à main	1
29	1347-100-029	Armature	1
30	1347-100-030	Anneau de ligne de fuite	1
31	1347-100-031	Roulement 629DW	1
32	1347-100-032	Douille de roulement	1
33	1347-100-033	Déflexeur	1
34	1347-100-034	Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme ST5X80	2
35	1347-100-035	Rondelle élastique <p 5	2
36	1347-100-036	Stator	1
37	1347-100-037	Boîtier de moteur en plastique	1
38	1347-100-038	Porte-balais de charbon	2
39	1347-100-039	Couverture de balai de charbon	2
40	1347-100-040	Balais de charbon	2
41	1347-100-041	Vis cruciformes à tête cylindrique bombée M5X55	4

Key#	Part #	Part Name	Qty
42	1347-100-042	Hexagonal M5X8	2
43	1347-100-043	Couverture arrière	1
44	1347-100-044	Vis cruciformes à tête cylindrique bombée ST4X14	2
45	1347-100-045	Poignée supérieure	1
46	1347-100-046	Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme ST5X20	2
47	1347-100-047	Interrupteur	1
48	1347-100-048	Plaque presse câble	1
49	1347-100-049	Poignée inférieure	1
50	1347-100-050	Vis cruciformes à tête cylindrique bombée ST4X16	6
51	1347-100-051	Vis cruciformes à tête cylindrique bombée M5X30	2
52	1347-100-052	Manchon de câble	1
53	1347-100-053	Câble	1
54	1347-100-054	Vis cruciformes à tête cylindrique bombée M6X12	1
55	1347-100-055	Pare-étincelles	1
56	1347-100-056	Vis de fixation hexagonale M10	2
57	1347-100-057	Rondelle plate 10	4
58	1347-100-058	Levier articulé	1
59	1347-100-059	Ressort de torsion	1
60	1347-100-060	Vis à tête cylindrique à six pans creux M10X45	1
61	1347-100-061	Vis M10	1
62	1347-100-062	Vis à tête cylindrique à six pans creux M6X12	1
63	1347-100-063	Fuseau	1
64	1347-100-064	Joint torique 5X15	
65	1347-100-065	Circlip	1
66	1347-100-066	Anneau ouvert 6	1
67	1347-100-067	Plaque de base	1
68	1347-100-068	Pied en caoutchouc	3
69	1347-100-069	Contre-écrou hexagonal M6	4
70	1347-100-070	Porte-clé hexagonale	1
71	1347-100-071	Clé hexagonale	1
72	1347-100-072	Rondelle élastique 10	2
73	1347-100-073	Plaque d'angle	1
74	1347-100-074	Mâchoire mobile	1
75	1347-100-075	Écrou à dégagement rapide	1
76	1347-100-076	Goupille cylindrique élastique	1
77	1347-100-077	Support de tige	1
78	1347-100-078	Vis à tête cylindrique à six pans creux M8X25	2
79	1347-100-079	Rondelle élastique 8	2
80	1347-100-080	Circlip 16	1
81	1347-100-081	Goupille de blocage	1
82	1347-100-082	Rondelle plate 8	3
83	1347-100-083	Fuseau	1
84	1347-100-084	Assemblage de tige	1
85	1347-100-085	Poignée	1

GARANTIE

SCIE À TRONÇONNER À MEULE ABRASIVE 14 PO BENCHMARK

Si cet outil Benchmark tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans les cinq ans suivant la date d'achat, retournez-le à n'importe quel magasin Home Hardware avec la facture d'achat originale pour un échange. Garantie de 3 ans pour la batterie et le chargeur. Cette garantie n'inclut pas les pièces d'usure, y compris, mais sans s'y limiter, les lames, les brosses, les courroies et les ampoules.

Cette garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les défaillances dues à un abus/une mauvaise utilisation, ou les défauts causés par une mauvaise manipulation ou une mauvaise manipulation accidentelle. Si ce produit Benchmark est utilisé à des fins commerciales ou de location, cette garantie ne s'applique pas.

SCIE À TRONÇONNER À MEULE ABRASIVE DE 14 PO



BENCHMARK™

OUTILS BENCHMARK CANADA

ST. JACOBS, ONTARIO N0B 2N0

© 2022 Home Hardware Stores Limited

**SERVICE À LA CLIENTÈLE/ASSISTANCE
TECHNIQUE**

1-866-349-8665

1347-100

Fabriqué en Chine



* Ce produit Benchmark™ est couvert par une garantie LIMITÉE de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Le chargeur et les batteries bénéficient d'une garantie LIMITÉE de trois (3).



**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LA PREMIÈRE
UTILISATION. CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE. GARDER LOIN DES ENFANTS.**



**PORTEZ DES LUNETTES DE
PROTECTION HOMOLOGUÉES CSA**



**PORTEZ DES
PROTECTIONS
AUDITIVES**



**PORTEZ UN
MASQUE FACIAL**