

BENCHMARKTM_{MC}

NIVEAU LASER A TRIPLE FAISCEAU EN CROIX 360 DEGRÉS



GARANTIE
5 ANS*
LIMITÉE

Garantie limitée de 5 ans sur l'outil

IC

AK360G

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LA
PREMIÈRE UTILISATION. CONSERVEZ CE MANUEL
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. GARDEZ LOIN DES
ENFANTS.**



PORTEZ UNE
PROTECTION OCULAIRE
APPROUVÉE CSA



PORTEZ UNE
PROTECTION POUR
LES OREILLES



PORTEZ UN
MASQUE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| NIVEAU LASER À TRIPLE FAISCEAU EN CROIX 360 DEGRÉS | |
|--|---|
| Classe Laser | Classe 2 (IEC/EN60825-1/2014) ,<1mW |
| Longueur d'onde laser | 520nm±10nm |
| Précision de la mise à niveau | ±1/8 po à 33 pieds (± 3 mm à 10 m) |
| Plage de nivellement/compensation | ±4° |
| Distance de travail | 100 pied/30 m |
| Alimentation | Batterie Li-ion 3.7V 5200 mAh (avec interface TYPE-C) |
| Temps de travail | 7h |
| Classement IP | IP54 |
| Plage de température de fonctionnement | -10 °C ~ +50 °C |
| Plage de température de stockage | -20 °C ~ +70 °C |
| Poids | 4.6 livres (2.1 kg) |

BESOIN D'ASSISTANCE?

Appelez-nous sur notre ligne d'assistance clientèle gratuite :
1-866-349-8665 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, heure normale de l'Est)

- Questions techniques
- Pièces de remplacement
- Pièces manquantes dans l'emballage

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|-------|
| Spécifications du produit | 1 |
| Table des matières | 2 |
| Consignes de sécurité | 3-5 |
| Sécurité de la batterie de du chargeur | 5-6 |
| Recyclage du bloc-batterie | 6 |
| Symboles | 7 |
| Connaissez votre niveau laser à triole faisceau en croix 360 degrés | 7 |
| Fonctionnement | 8-11 |
| Entretien | 11-12 |
| Vue éclatée | 12 |
| Liste des pièces | 13 |
| Garantie | 13 |

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT ! Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. L'opérateur doit suivre les précautions de base pour réduire le risque de blessures et/ou de dommages à l'équipement.

⚠ AVERTISSEMENT: L'exposition aux rayonnements laser. Ne démontez pas et ne modifiez pas le niveau laser. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Des lésions oculaires graves ou la cécité pourraient en résulter.

⚠ AVERTISSEMENT: La radiation dangereuse. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

- N'utilisez pas le laser dans des atmosphères explosives, telles qu'en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Cet outil peut créer des étincelles susceptibles d'enflammer la poussière ou les fumées.
- Rangez un laser inactif hors de portée des enfants et des autres personnes non formées. Les lasers sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- L'entretien de l'outil DOIT être effectué par un personnel de réparation qualifié. Le service ou l'entretien effectué par du personnel non qualifié peut entraîner des blessures.
- N'utilisez pas d'outils optiques tels qu'un télescope ou un transit pour voir le faisceau laser. Des lésions oculaires graves pourraient en résulter.
- Ne placez pas le laser dans une position qui pourrait inciter quelqu'un à regarder intentionnellement ou non le faisceau laser. Des lésions oculaires graves pourraient en résulter.
- Ne placez pas le laser près d'une surface réfléchissante qui pourrait renvoyer le faisceau laser vers les yeux de quiconque. Des lésions oculaires graves pourraient en résulter.
- Éteignez le laser lorsqu'il n'est pas utilisé. Laisser le laser allumé augmente le risque de regarder dans le faisceau laser.
- Ne modifiez en aucune façon le laser. La modification de l'outil peut entraîner une exposition dangereuse à une radiation laser.
- N'utilisez pas le laser à proximité d'enfants et ne laissez pas les enfants utiliser le laser. Des lésions oculaires graves peuvent en résulter.
- N'enlevez pas et ne dégradez pas les étiquettes d'avertissement. Si les étiquettes sont retirées, l'utilisateur ou d'autres personnes peuvent s'exposer par inadvertance à des radiations.
- Positionnez le laser en toute sécurité sur une surface plane. Si le laser tombe, des dommages au laser ou des blessures graves pourraient en résulter.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez le laser. N'utilisez pas le laser lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation du laser peut entraîner des blessures graves.
- Cet outil contient un produit laser de classe 2 qui émet une lumière laser. Une exposition au faisceau d'un laser de classe 2 est considérée comme sûre pendant un maximum de 2 secondes. Les réflexes des paupières fourniront normalement une protection adéquate.

- Utilisez un équipement de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection. Selon les conditions de travail, le port d'équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité et une protection auditive réduira les blessures corporelles.
- Réglez les niveaux d'éclairage de la pièce aussi lumineux que possible pour garder la pupille de l'œil petite. La pupille s'agrandit dans la pénombre et il est plus facile pour la lumière laser directe ou réfléchiée d'endommager la rétine.

⚠ AVERTISSEMENT: Gardez l'outil et tous les accessoires tels qu'un support magnétique, un dispositif de positionnement, un récepteur laser ou une plaque cible laser à l'écart des stimulateurs cardiaques. Les aimants de l'outil et les plaques cibles laser, etc. génèrent un champ qui peut altérer le fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Gardez l'outil et tous les accessoires tels qu'un support magnétique, un récepteur laser de dispositif de positionnement ou une plaque cible laser à l'écart des supports de données magnétiques et des équipements magnétiquement sensibles. L'effet des aimants de l'outil et de la plaque cible laser peut entraîner une perte de données irréversible.

UTILISATION ET SOIN DES OUTILS

- N'utilisez pas le laser si l'interrupteur Verrouillage de Pendule/Transit ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le laser. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- Suivez les instructions de la section d'entretien de ce manuel. L'utilisation de pièces non autorisées ou le non-respect des instructions d'entretien peut créer un risque de choc électrique ou de blessure.

⚠ ATTENTION: Pour éviter d'endommager l'appareil, veuillez le protéger des situations suivantes:

1. CEM (champs électromagnétiques) des soudeurs à l'arc, des appareils de chauffage par induction
2. Choc thermique (causé par des changements importants ou brusques de la température ambiante - attendez 30 minutes pour que l'appareil se stabilise avant l'utilisation.
3. Ne laissez pas l'appareil sur ou à proximité d'objets à haute température.

GUIDE D'UTILISATION, ENTRETIEN ET ENTRETIEN

Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez l'outil et placez le verrou du pendule en position verrouillée pour éviter d'endommager les lasers.

1. L'outil laser est scellé et calibré en usine avec la précision spécifiée.
2. Il est recommandé d'effectuer un contrôle de précision avant sa première utilisation et des contrôles périodiques lors d'une utilisation future, en particulier pour des mises en page précises
3. Ne touchez pas la sortie du faisceau laser (fenêtre en verre), cela pourrait entraîner des traces de doigts sur la sortie/la fenêtre, ce qui pourrait affecter les performances du laser.
4. Ne rangez pas l'outil laser à la lumière directe du soleil et ne l'exposez pas à des températures élevées. Le boîtier et certaines pièces internes sont en plastique et peuvent se déformer à des températures élevées.

5. Les pièces extérieures en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide, n'utilisez JAMAIS de solvants. Utilisez un chiffon doux et sec pour éliminer l'humidité de l'outil avant de le ranger.
6. Rangez l'outil dans son étui lorsqu'il n'est pas utilisé. En cas de stockage prolongé, retirez les piles avant le stockage pour éviter tout dommage éventuel.
7. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.
8. Jetez toujours les piles conformément au code local.
9. Veuillez recycler conformément aux dispositions locales pour la collecte et l'élimination des déchets électriques et électroniques en vertu de la directive DEEE.

SÉCURITÉ DE LA BATTERIE ET DU CHARGEUR

⚠️ AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement le chargeur fourni avec ce kit pour charger la batterie Li-ion 3,7 V de cet outil. La charge de toute autre batterie peut endommager le chargeur et éventuellement causer des blessures graves. Ne stockez pas ou ne transportez pas la batterie de manière à ce que des objets métalliques puissent entrer en contact avec l'extrémité métallique exposée. Ne placez pas la batterie dans des tabliers, des poches, des tiroirs, etc. avec des clous, des vis, des clés, etc. desserrés. La batterie pourrait subir un court-circuit et provoquer un incendie, des blessures corporelles ou endommager la batterie.

⚠️ AVERTISSEMENT: Les piles peuvent exploser ou fuir et provoquer des blessures ou un incendie. Pour réduire ce risque:

- Suivez attentivement toutes les instructions et avertissements sur l'étiquette et l'emballage de la batterie.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
- Ne chargez pas de piles jetables.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- Retirez la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Utilisez le chargeur uniquement dans une prise électrique standard de 120 V, 60 Hz.

N'utilisez pas le chargeur dans des conditions mouillées ou humides. Il est destiné à une utilisation en intérieur uniquement. N'utilisez pas le chargeur à proximité d'éviers ou de baignoires. Ne plongez pas le chargeur dans l'eau.

Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.

Le chargeur doit être placé loin des éviers et des surfaces chaudes.

N'utilisez pas le chargeur pour charger des batteries autres que les batteries fournies. D'autres batteries peuvent exploser.

Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes. Le chargeur doit être placé loin des éviers et des surfaces chaudes.

Ne faites pas fonctionner le chargeur si le cordon ou la prise est endommagé. Remplacez immédiatement le cordon endommagé et branchez-le. N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un coup violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Faites examiner le chargeur par un technicien qualifié et réparez-le si nécessaire. Ne démontez pas le chargeur. Ne chargez PAS les batteries lorsque la zone de travail ou la température des batteries est égale ou inférieure à 5° C (41° F) ou supérieure à 40,5° C (105° F). Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage ou l'entretien.

RECYCLAGE DU BLOC-BATTERIE



Pour préserver nos ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer les piles de manière appropriée. Les batteries chargées par ce chargeur peuvent contenir des produits chimiques et des métaux nocifs pour l'environnement. Ne jetez jamais les piles rechargeables dans vos ordures ménagères normales ou dans des sites d'enfouissement car elles contribueront à la pollution de l'environnement.


SYMBOLES

La plaque signalétique de votre outil peut comporter des symboles. Ceux-ci représentent des informations importantes sur le produit ou des instructions sur son utilisation.

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Courant continu, CC | | Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage. |
| | Reportez-vous au manuel d'instructions/livret | | |
| | Avertissement général | | Marque de conformité réglementaire |

CONNAISSEZ VOTRE NIVEAU LASER À TRIPLE FAISCEAU EN CROIX 360 DEGRÉS

1. SORTIE DE FAISCEAU LASER POUR FAISCEAU PLAN HORIZONTAL 360°
2. SORTIE DE FAISCEAU LASER POUR FAISCEAU PLAN VERTICAL
3. INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE DU PENDULE/TRANSIT
- 4A. CLAVIER
- 4B. FONCTIONNEMENT DU CLAVIER ; INDICATEUR LED (GAUCHE=CHARGE), INDICATEUR LED (DROIT=MODE PULSE).
5. COUVERCLE DU COMPARTIMENT DE LA BATTERIE
6. MONTAGE FILETÉ ¼ PO-20
7. PORT USB (C)
8. CHARGEUR ET CÂBLE USB
9. BATTERIE
10. CIBLE LASER
11. SUPPORT

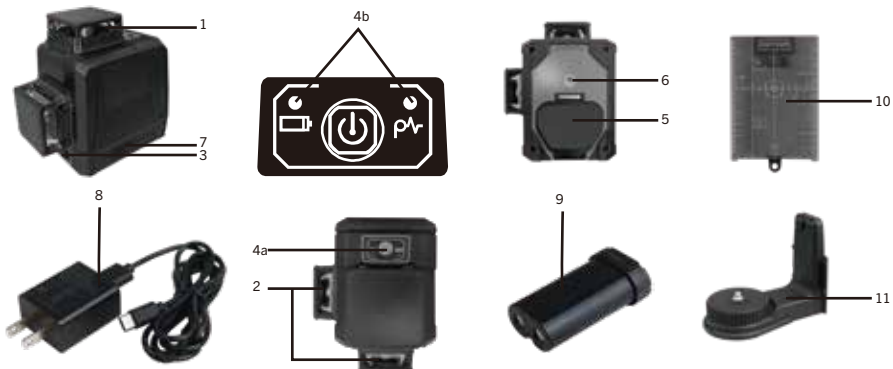

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT: Cet outil peut être utilisé soit branché avec le cordon USB (inclus) soit "sans fil" avec la batterie (incluse), insérée dans l'outil.

INSTALLATION DE LA BATTERIE

Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie (5) et insérez la batterie. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE: La batterie est « clavetée » et ne s'insérera correctement dans le niveau que dans un sens. Si la batterie n'entre pas dans l'outil, **NE PAS** forcer, tourner la batterie et essayer de l'insérer à nouveau.

CHARGE DE LA BATTERIE

REMARQUE: L'outil s'éteint automatiquement lorsque la batterie est épuisée, indiquant qu'il est nécessaire de charger la batterie. La batterie peut être chargée de deux manières :

1. AVEC BATTERIE ENLEVÉE DU NIVEAU

- A. Insérez la plus grande extrémité du câble USB dans le chargeur.
- B. Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le port de la batterie.
- C. Branchez le chargeur dans une prise de courant.

Le voyant rouge sur la batterie clignotera en rouge pour indiquer que la batterie est en charge. Une fois la batterie complètement chargée (une batterie complètement déchargée prendra environ 5 heures), le voyant rouge s'éteindra et un voyant vert fixe s'allumera.

2. AVEC BATTERIE INSTALLÉE AU NIVEAU

- A. Insérez la plus grande extrémité du câble USB dans le chargeur.
- B. Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le port USB C du niveau laser (8).
- C. Le voyant vert en haut à gauche du clavier clignote en vert lorsque l'appareil est en charge.
- D. Une fois la batterie complètement chargée (jusqu'à 5 heures pour une batterie entièrement déchargée), le voyant vert reste fixe.

UTILISATION DE L'OUTIL AVEC LE CÂBLE USB

Insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le port USB (C) (8) situé sur l'outil. Insérez la plus grande extrémité du câble USB dans le chargeur, puis branchez-le dans une prise de courant.

FONCTIONNEMENT DU NIVEAU LASER À FAISCEAU EN CROIX MODE MANUEL OU INCLINABLE

1. Déplacez l'interrupteur de Verrouillage de Pendule/Transit (3) sur la position « verrouillé » pour afficher tous les lasers en mode manuel.
2. Appuyez sur le bouton vert du clavier (4a) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les lasers s'allument.

REMARQUE : Les lasers clignoteront toutes les 5 secondes pour rappeler à l'utilisateur que le niveau est en mode manuel et n'est **PAS** auto-nivelant.

3. Appuyez à nouveau sur le bouton vert pour faire défiler les modes laser disponibles comme suit :

- a) 1 plan laser horizontal et 2 plans laser verticaux (état par défaut)
- b) 1 plan laser horizontal
- c) 1 plan laser vertical
- d) 1 plan laser horizontal et 1 plan laser vertical
- e) 2 plans laser verticaux

REMARQUE: Les faisceaux laser projetés en mode manuel ne peuvent pas être utilisés comme références horizontales "de niveau" ou verticales "de niveau" dans la nature. Si vous avez besoin d'un vrai niveau, passez en **MODE DE NIVEAU AUTOMATIQUE**.

DÉSACTIVER LE NIVEAU LASER EN MODE MANUEL OU INCLINAISON

Appuyez sur le bouton vert du clavier (4a) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le laser s'éteigne.

MODE DE NIVELLEMENT AUTOMATIQUE

1) Déplacez l'interrupteur de Verrouillage de Pendule/Transit (3) en position "déverrouillé" pour déverrouiller le pendule et afficher tous les lasers en mode de mise à niveau automatique.

REMARQUE : SI LE FAISCEAU LASER CLIGNOTE EN CONTINU, LES LASERS NE SONT PAS DE NIVEAU (OU D'APLOMBRE) ET NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS POUR DÉTERMINER OU MARQUER LE NIVEAU OU L'APLOMBRE. ESSAYEZ DE REPOSITIONNER LE LASER SUR UNE SURFACE DE NIVEAU JUSQU'À CE QUE LES LASERS CESSENT DE CLIGNOTER.

2. Appuyez sur le bouton vert pour faire défiler les modes laser disponibles comme suit :

- a) 1 plan laser horizontal et 2 plans laser verticaux (état par défaut)
- b) 1 plan laser horizontal
- c) 1 plan laser vertical
- d) 1 plan laser horizontal et 1 plan laser vertical
- e) 2 plans laser verticaux

DÉSACTIVATION DU NIVEAU LASER EN MODE DE NIVELLEMENT AUTOMATIQUE :

Déplacez l'interrupteur de Verrouillage de Pendule/Transit (3) en position "verrouillé".

CONSEILS D'UTILISATION

- Marquez toujours le centre du faisceau (point) créé par le laser.
- Des changements de température extrêmes peuvent provoquer un mouvement des pièces internes qui peut affecter la précision. Vérifiez souvent votre précision pendant que vous travaillez.
- Si jamais le laser tombe, vérifiez qu'il est toujours calibré.

MODE PULSE

Le mode Pulse est activé en appuyant sur le bouton vert du clavier (4a) et en le maintenant enfoncé lorsque l'interrupteur de Verrouillage de Pendule/Transit (3)

NIVEAU LASER À TRIPLE FAISCEAU EN CROIX 360 DEGRÉS 1082-002

est en position "déverrouillé". Relâchez le bouton du clavier et le voyant bleu dans le coin supérieur droit du clavier (4b) s'allumera, indiquant que le niveau est en mode pulsé. Répétez l'opération pour désactiver le mode de pulse. Utilisez le mode Pulse avec un récepteur laser (non inclus et doit être acheté séparément).

REMARQUE : L'utilisation du niveau en mode Pulse en conjonction avec un récepteur laser (non inclus/acheté séparément), permettra une plus grande visibilité à l'extérieur et étend la portée de travail des lasers.

CIBLE LASER

La cible laser améliore la luminosité de la ligne ou du point laser pour une visibilité plus facile à l'extérieur, car les faisceaux laser ne sont généralement pas visibles à la lumière du jour. Utilisez le support à l'arrière pour maintenir la cible stable ou fixez la base magnétique de la cible au métal pour une utilisation mains libres.


UTILISATION DE LA CIBLE LASER

- Visez le niveau laser là où la lecture est requise.
- Placez la cible laser là où les lasers sont projetés.
- Utilisez l'aimant sur la cible laser ou ouvrez le support à l'arrière et placez-le sur une surface plane à la même hauteur que le niveau laser.
- Déplacez lentement la cible laser jusqu'à ce qu'elle capte le faisceau laser du niveau. Après avoir trouvé le faisceau, stabilisez la cible en position.

VÉRIFICATION DE LA PRÉCISION DU CALIBRAGE DU NIVEAU


Vérification de la précision de la ligne laser horizontale

1. Trouvez deux murs à une distance de 16.4 pieds (5 mètres).
2. Placez le laser sur une surface plane et placez-le au milieu (8.2 pieds / 2.5 mètres) entre les deux murs.
3. Faites glisser l'interrupteur de verrouillage sur la position "DÉVERROUILLÉE".
4. Allumez la ligne horizontale, puis pointez la croix laser sur le point marqué a1 sur le mur A. Marquez cette position.
5. Tournez le laser de 180 degrés et pointez la croix laser vers le point marqué b1 sur le mur B. Marquez cette position.
6. Déplacez le trépied de manière que le laser soit à 2 pieds / 60 cm du mur A. Abaissez le trépied d'environ 0.79 ~ 1.2 po / 2-3 cm, puis pointez la croix laser sur les points a2 et b2 et marquez la position.
7. Mesurez la différence de hauteur entre a1 et a2 (a1-a2). Faites de même pour b1 et b2 (b1-b2). Si la différence entre les deux résultats (a1-a2) - (b1-b2) est supérieure à 0.1 po / 2.5 mm, la précision est hors tolérance et l'appareil doit être calibré.

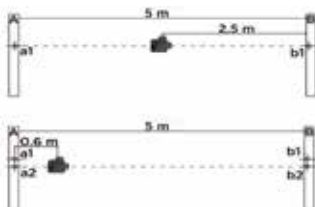

VÉRIFICATION DE LA PRÉCISION DE LA LIGNE LASER VERTICALE

1. Trouvez un mur de 3 m de haut et placez le laser à 3 m du mur.
2. Faites glisser l'interrupteur de verrouillage sur la position "DÉVERROUILLÉE".
3. Allumez la ligne verticale et marquez le point A sur le mur. Veuillez noter que la distance entre le point A et le sol doit être de 3 m.
4. Accrochez un fil à plomb du point A au sol et marquez le point d'aplomb B sur le sol.
5. Allumez le laser pour que la ligne laser verticale se rencontre au point B au sol.
6. Suivez la ligne laser depuis le sol et marquez le point C sur le mur. Veuillez noter que la distance entre le point C et le sol doit être de 3 m. Mesurez la distance du point A au point C ; il s'appelle "e". Si "e" dépasse 0.08 po / 2 mm, la précision est hors tolérance et l'unité doit être calibrée.

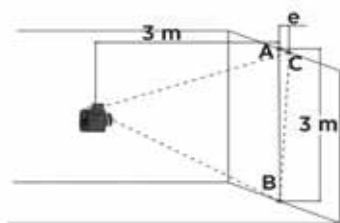

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT: Lors de l'entretien, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation de toute autre pièce peut créer un danger ou endommager le produit.

N'UTILISEZ PAS de solvants pour nettoyer les pièces en plastique. Les plastiques sont susceptibles d'être endommagés par divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagés par leur utilisation. Utilisez un chiffon propre pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne laissez pas les liquides de frein, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec les pièces en plastique. Ils contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique.

NE PAS abuser des outils électriques. Des pratiques abusives peuvent endommager l'outil et la pièce.

⚠ AVERTISSEMENT: N'essayez PAS de modifier des outils ou de créer des accessoires. Toute altération ou modification de ce type constitue une mauvaise utilisation et peut entraîner une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves. Cela annulera également la garantie.

LUBRIFICATION

Tous les roulements de cet outil sont lubrifiés avec une quantité suffisante de lubrifiant de haute qualité pour la durée de vie de l'appareil dans des conditions normales. Par conséquent, aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

DÉMONTAGE DU BLOC-BATTERIE ET PRÉPARATION POUR LE RECYCLAGE


Pour préserver nos ressources naturelles, veuillez recycler ou éliminer les piles de manière appropriée.

Les piles fournies avec cet outil peuvent contenir des produits chimiques et des métaux nocifs pour l'environnement. Ne jetez jamais les piles rechargeables dans vos ordures ménagères normales ou dans des sites d'enfouissement, car elles contribueront à la pollution de l'environnement.

Consultez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des informations sur les options de recyclage et d'élimination disponibles.

⚠ AVERTISSEMENT : Lors du retrait de la batterie, couvrez les bornes de la batterie avec du ruban électrique ou du ruban adhésif résistant. Ne touchez jamais les deux bornes avec des objets ou des pièces métalliques, car un court-circuit pourrait en résulter. Garder loin des enfants. N'essayez pas de détruire ou de démonter la batterie ou de retirer l'un de ses composants. Les piles rechargeables doivent être recyclées ou éliminées correctement.

VUE ÉCLATÉE

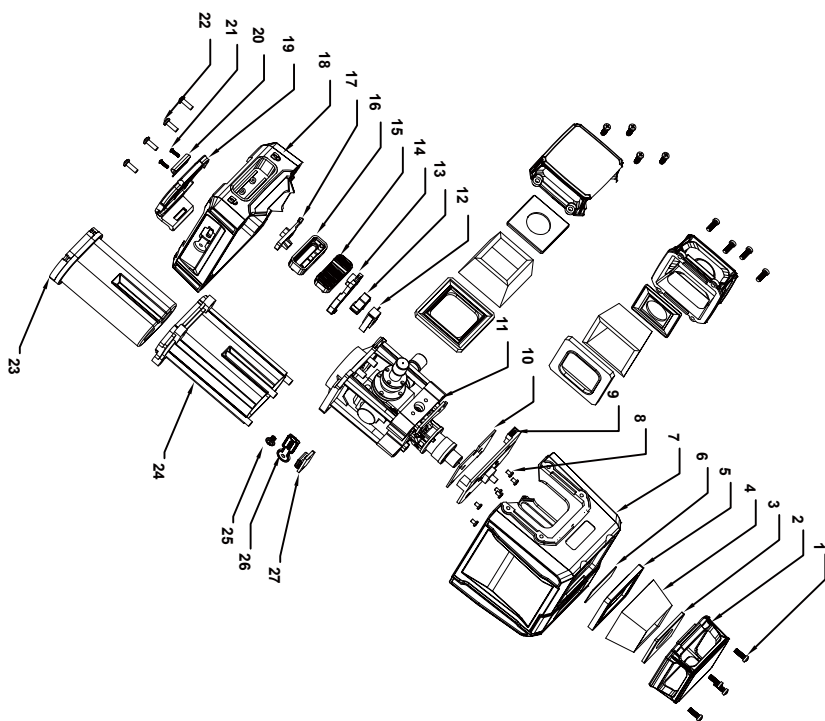

LISTE DES PIÈCES

Commandez toujours par numéro de pièce.

| N° de clé | N° de DE LA PIÈCE | NOM DE LA PIÈCE / QTÉ | N° de clé | N° de DE LA PIÈCE | NOM DE LA PIÈCE / QTÉ |
|-----------|-------------------|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 301110002 | Vis auto taraudeuses cruciformes à tête cylindrique / 20 | 16 | 302090019 | Interrupteur à glissière / 1 |
| 2 | 302010276 | Couverture de fenêtre / 3 | 17 | 302050023 | Poussoir de verrouillage / 1 |
| 3 | 305070022 | Coussin supérieur de vitre / 3 | 18 | 302060180 | Couvercle inférieur / 1 |
| 4 | 304120049 | Vitre / 3 | 19 | 302180010 | Couvercle de batterie / 1 |
| 5 | 305070021 | Coussin inférieur de vitre / 3 | 20 | 301050002 | Pièce de pression du couvercle de la batterie / 1 |
| 6 | 403010071 | Clavier / 1 | 21 | 301110034 | Vis taraudeuses cruciformes à tête plate / 2 |
| 7 | 302010248 | Couverture supérieure / 1 | 22 | 301110007 | Vis auto taraudeuses cruciformes à tête cylindrique / 4 |
| 8 | 301110048 | Vis taraudeuses cruciformes à tête plate / 6 | 23 | 303140013 | Pile au lithium / 1 |
| 9 | 303050177 | Carte principale / 1 | 24 | 302040038 | Compartment à piles au lithium / 2 |
| 10 | 301060028 | Carte batterie / 1 | 25 | 301110062 | Vis cruciformes / 1 |
| 11 | 201020044 | Noyau du module laser / 1 | 26 | 305070009 | Fiche de type C / 1 |
| 12 | 303090001 | Micro-interrupteur / 1 | 27 | 303050086 | Carte de type C / 1 |
| 13 | 302050001 | Angle de serrage de verrouillage A / 1 | | | |
| 14 | 302050002 | Angle de serrage de verrouillage B / 1 | | | |
| 15 | 302010114 | Couverture d'interrupteur à glissière / 1 | | | |

GARANTIE

GARANTIE DE BENCHMARK POUR LE NIVEAU LASER À TRIPLE FAISCEAU EN CROIX 360 DEGRÉS

Si cet outil Benchmark tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans les cinq ans suivant la date d'achat, retournez-le à n'importe quel magasin Home Hardware avec la facture d'achat originale pour échange. Garantie de trois ans pour la batterie et le chargeur. Cette garantie n'inclut pas les pièces d'usure, y compris, mais sans s'y limiter, les lames, les brosses, les courroies et les ampoules.

Cette garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fabrication. Elle ne couvre pas l'usure normale, les défaillances dues à un abus/une mauvaise utilisation, ou les défauts causés par une mauvaise manipulation ou une mauvaise manipulation accidentelle. Si ce produit Benchmark est utilisé à des fins commerciales ou de location, cette garantie ne s'applique pas.

EAU LASER A TRIPLE FAISCEAU EN CROIX 360 DEGRÉS



Garantie limitée de 5 ans sur l'outil

BENCHMARKTM_{MC}

BENCHMARK TOOLS CANADA

ST. JACOBS, ONTARIO N0B 2N0

© 2022 Home Hardware Stores Limited

SERVICE À LA CLIENTÈLE/ASSISTANCE TECHNIQUE

1-866-349-8665

1082-002

Fabriqué en Chine



* Ce produit Benchmark comporte une garantie LIMITÉE de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Le chargeur et les batteries sont couverts par une garantie LIMITÉE de trois (3) ans. Consultez le manuel du propriétaire pour plus de détails.

IC
AK360G

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LA
PREMIÈRE UTILISATION. CONSERVEZ CE MANUEL
POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. GARDEZ LOIN DES
ENFANTS.**



**PORTEZ UNE
PROTECTION OCULAIRE
APPROUVÉE CSA**



**PORTEZ UNE
PROTECTION POUR
LES OREILLES**



**PORTEZ UN
MASQUE**